

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ «ШКОЛА № 115»
(МАОУ «ШКОЛА № 115»)**

344049 г.Ростов-на-Дону, ул.Жданова, 13 а, shool115rostov@mail.ru
ОКПО 03210123, ИНН\6168087820\616801001

Начальнику МКУ
«Отдела образования
Советского района города
Ростова-на-Дону»
О.А. Назарчук

По результатам плановой/выездной проверки 28.08.2019 г., в отношении муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Школа № 115» выдано предписание № 8-75/1/1 об устранении 26 пунктов, выявленных в ходе проверки, нарушений обязательных требований пожарной безопасности.

На сегодняшний день устранены 17 пунктов предписания № 8-75/1/1, в работе 9 пунктов:

№ п/п	Нарушение	Срок устранения	Информация об устранении устранено/ в стадии устранения
1	На объекте защиты, в соответствии с п.1 таб.2 протокола испытаний ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по РО №382-ПС(н)/19 от 19.08.2019 системы пожарной сигнализации, в нарушение п.13.1.4 СП 5.13130.2009 в помещении кухни установлены дымовые пожарные извещатели, вместо требуемых – Тепловых.	01.06.2021	Устранено
2	На объекте защиты, в соответствии с п.2 таб.2 протокола испытаний ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по РО №382-ПС(н)/19 от 19.08.2019 системы пожарной сигнализации, в нарушение п.13.3.4, п.13.3.16, п.11 таб. А2 приложение А СП 5.13130.2009 дымовые пожарные извещатели не смонтированы на перекрытии. Дымовые пожарные извещатели смонтированы на несущих конструкциях	01.06.2021	Устранено

	фальшпотолка, при этом высота пространства за подвесным потолком более 0,4 м.		
3	На объекте защиты, в соответствии с п.1 таб.2 протокола испытаний ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по РО №383-СО(н)/19 от 19.08.2019 системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, в нарушение п.5.3, п.5.4, п.6, таб1 СП 3.13130.2009 отсутствуют световые знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения и световые оповещатели.	05.09.2022	Устранено
4	На объекте защиты, в соответствии с заключение протокола испытаний ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по РО №383-СО(н)/19 от 19.08.2019 системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не работоспособна, т.к. не обеспечено автоматическое переключение цепей питания с основного ввода электроснабжения на резервный при исчезновении напряжения на основном вводе.	01.06.2021	Устранено
5	На объекте защиты, в соответствии с заключение протокола испытаний ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по РО №385-ПВ(н)/19 от 19.08.2019 на водоотдачу системы внутреннего противопожарного водопровода, система внутреннего противопожарного водопровода не обеспечивает минимальный требуемый расход воды на внутреннее пожаротушение.	01.06.2021	Устранено
6	На объекте защиты, в соответствии с п.4 таб.2 протокола испытаний ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по РО №384-ПД(н)/19 от 19.08.2019 системы противодымной вентиляции, часть огнезадерживающих клапанов не закрываются при поступлении на ППК (пожарный	05.09.2022г.	В стадии устранения. Поданы сведения на рассмотрение участия в городской программе по пожарной безопасности на 2023 год.

	приёмно-контрольный прибор) сигнала «Пожар» (неисправны).		
7	На объекте защиты, в соответствии с заключением протокола испытаний ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по РО №384-ПД(н)/19 от 19.08.2019 система противодымной вентиляции не работоспособна.	05.09.2022г.	В стадии устранения. Поданы сведения на рассмотрение участия в городской программе по пожарной безопасности на 2023 год.
8	Объект защиты, не обеспечен расходом воды для целей наружного пожаротушения (Справка СПТ и ПАСР ЦУКС ГУ МЧС России по РО №8/269 от 21.08.2019 (вх. №8-667 от 22.08.2019). Кроме этого, не организовано извещение подразделений пожарной охраны при отключении участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов, а также при уменьшении давления в водопроводной сети ниже требуемого.	05.09.2022г.	В стадии устранения. Были направлены письма по устранению данной проблемы в пожарную часть и водоканал, исх. № 499 от 06.12.2021г. Приложение, акт № 61 от 30.12.2021 г. «ТО системы контроля и управления доступом для нужд МАОУ «Школа №115». В результате были произведены расчёты проведения необходимых работ по устранению. Будет устранено до конца 2022 г.
9	На объекте защиты, порядок использования лифта, имеющего режим работы «транспортирование пожарных подразделений», не регламентирован соответствующей инструкцией. Указанные инструкции не вывешены непосредственно у органов управления кабиной лифта. При этом ключи, переводящие лифт в режим «перевозка пожарных подразделений» на посту охраны, где осуществляется круглосуточное дежурство, отсутствуют.	01.06.2021	Устранено
10	Инструкция о мерах пожарной безопасности, утверждённая руководителем организации, выполнена не в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, а именно:	05.09.2022	Устранено

	<p>- не отражено допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты (пп.л п.461);</p> <p>- не указаны лица ответственные за организацию спасения людей с использованием для этого имеющихся сил и средств, в том числе за оказание первой помощи пострадавшим (пп.б п.462);</p> <p>- не указаны лица ответственные за организацию эвакуации и защиты материальных ценностей одновременно с тушением пожара (пп. И п.462);</p> <p>- не указаны лица ответственные за осуществление общего руководства по тушению пожара (с учётом специфических особенностей объекта защиты) до прибытия подразделения пожарной охраны (пп.ж п.462);</p> <p>- не указаны лица ответственные за информирование руководителя тушения пожара (по прибытии пожарного подразделения) о конструктивных и технологических особенностях объекта защиты, прилегающих строений и сооружений, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых на объекте защиты веществ, материалов, изделий и сообщение других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара (пп.м п.462);</p> <p>- не указаны лица ответственные за организацию привлечения сил и средств объекта защиты к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития (пп.н п.462).</p>		
11	<p>На объекте защиты, обучение мерам пожарной безопасности осуществляется не в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а именно: в</p>	01.06.2021	Устранено

	<p>нарушение п.28 НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организации» при организации массовых мероприятий с обучающимися, а так же при подготовке в организации мероприятий с массовым пребыванием людей (заседания коллегии, собрания, конференции, совещания и т.п.), с числом участников более 50 человек, не проводится целевой противопожарный инструктаж. Согласно представленным журналам противопожарного инструктажа, целевой противопожарный инструктаж не проводится.</p>		
12	<p>На объекте защиты, запоры на дверях всех эвакуационных выходов (данные двери оборудованы системой контроля и управления доступом) с 1-го этажа, включая двери, ведущие в безопасные зоны (лифтовые холлы) со 2-го по 4-й этажи не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.</p>	05.09.2022	Устранено
13	<p>На объекте защиты при эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено в полном объёме соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности (ГОСТ Р 12.2.143, ГОСТ Р 12.4.026), по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности.</p>	05.09.2022	Устранено
14	<p>На объекте защиты, ряд противопожарных дверей, не имеют устройств для самозакрывания, в том числе на второй створке дверей.</p>	01.06.2021	Устранено
15	<p>На объекте защиты, не обеспечено наличие исправных электрических фонарей из расчёта 1 фонарь на 50 человек. Требуемое изделие не представлено.</p>	01.06.2021	Устранено

16	На территории образовательного учреждения, не обеспечено исправное содержание (в любое время года) проездов и подъездов к зданиям в местах расположения 3-х въездных ворот, около которых допускается стоянка автомобилей.	01.06.2021	Устранено
17	На объекте защиты, в техническом этаже здания Литер Б (бассейн) и в западной части основного подвала здания Литер А (школа) допускается хранения различных предметов и материалов, в том числе пожаровзрывоопасных.	01.06.2021	Устранено
18	На объекте защиты, приямки у оконных проёмов подвального этажа с северной стороны здания не очищены от мусора и посторонних предметов.	01.06.2021	Устранено
19	На объекте защиты, в нарушение п.8.1.29 СП 1.13130.2009 часть кресел (стульев) в актовом зале не предусмотрены с креплением к полу, предотвращающим их опрокидывание или сдвигку.	05.09.2022	Устранено
20	На объекте защиты, в нарушение п.6.7.15 СП 2.13130.2012 не предусмотрены незадымляемые лестничные клетки.	01.06.2021	Устранено
21	На объекте защиты, в нарушение п.4.3.3 СП 1.13130.2009 коридоры на всех этажах длиной более 60 м. не разделены противопожарными перегородками 2-го типа.	05.09.2022	В стадии устранения
22	На объекте защиты, в нарушение п.8.1.5 СП 1.13130.2009 ширина лестничных маршей с 4-го по 1-й этажи в западной лестничной клетке менее 1,35 м., а именно: 1,04 м., 1,13.	05.09.2022	В стадии устранения
23	На объекте защиты, в нарушение п.8.1.12 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из западной лестничной клетки наружу менее 1,2 м., а именно: 1,13 м.	05.09.2022	В стадии устранения
24	На объекте защиты, в нарушение п.8.1.12 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационных выходов из	05.09.2022	В стадии устранения

	коридоров 2-го, 3-го и 4-го этажей на западную лестничную клетку менее 1,2 м., а именно: 1,07 м.		
25	На объекте защиты, в нарушение п.8.1.12 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационных выходов наружу из коридора 1-го этажа в восточном и западном крыле менее 1,2 м., а именно: 1 м. и 1,13 м.	05.09.2022	В стадии устранения
26	На объекте защиты, в нарушение п.8.1.12 СП 1.13130.2009 ширина 2-го эвакуационного выхода из спортивных залов, вместительностью более 50 чел. Без мест для зрителей, расположенных на 1-м и 3-м этажах менее 1,2 м., а именно: 1,07 м. и 1,08 м	05.09.2022	В стадии устранения

С уважением,
 Директор МАОУ «Школа № 115»



Н.В. Янковская

Исп. Ляшенко С.А.
 тел.: 310-44-14